

การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบสีออลูมิเนียมด้วยระบบไฟฟ้าของแผนกพ่นสี

Decrease defect in Electro Deposition Painting

วิมลธนี พันธุ์วัฒน์¹, ธนัท คุณฉนวน², ดร.ชัยภพ ศิริวรกุล³
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ไตชิน จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบสีออลูมิเนียมด้วยระบบไฟฟ้าของแผนกพ่นสี บริษัท ไตชิน จำกัด ซึ่งในกระบวนการผลิตมีของเสียแต่ละแผนกต่างกัน หนึ่งในจำนวนปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น คือ กระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งมีของเสียที่เก็บข้อมูลจากเดือนสิงหาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2558 พบของเสีย 66,780 ชิ้น คิดเป็น 29.12% จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะนำมาหาแนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิต จากการวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งใช้การระดมสมองผ่านแผนผังก้างปลาพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและนำปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะข้อบกพร่อง พบว่าต้องดำเนินการปรับปรุง 6 เรื่อง คือ ท่อด้านล่างบ่ออีดีพี มีการอุดตันของสี, ท่อในกระบวนการมีสีรั่วมาเคลือบถังไม่ออก, Pressure gauge ไม่สามารถอ่านค่าได้, Rotameter รั่วซึม, Membrane หมดอายุการใช้งาน และมีอุปกรณ์ชำรุด และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ทำแผนบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลจากการวิเคราะห์และปรับปรุงการแก้ไขการลดของเสียในกระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พบว่าทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้าจากร้อยละ 29.12% เหลือร้อยละ 0.95%

คำสำคัญ : กระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า อลูมิเนียม ลดปริมาณของเสีย

1. คำนำ

บริษัท ไตชิน จำกัด มีด้วยกัน 2 plant คือ ที่นวนคร จังหวัดปทุมธานี และ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง Plant หลัก ตั้งอยู่ที่ 101/59/3 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท ไตชิน จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทชิ้นรูปด้วยออลูมิเนียม มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับลูกค้าหลักๆจะมีด้วยกัน 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นลูกค้าต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, จีน, บราซิล, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เวียดนาม

และอิตาลี ส่วนที่สองจะเป็นลูกค้าในประเทศ คือ ฮอนด้า, ซูซูกิ, คาวาซากิ, ยามาฮ่า, โตโยต้า, อีซูซุ และมิตซูบิชิ

สำหรับการที่ได้มาสหกิจศึกษาที่ บริษัท ไตชิน จำกัด ครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการพ่นสี (Painting) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการ Pretreatment จากนั้นนำไปชุบสีหรือพ่นสีตามความเหมาะสมของชิ้นงานนั้นๆ อาจารย์นิเทศน์คือ ดร.ชัยภพ ศิริวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้นิเทศน์คือ นายธนัท คุณฉนวน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพ่นสี บริษัท ไตชิน จำกัด ระยะเวลาในการสหกิจศึกษา 10 สิงหาคม 2558 ถึง 4 ธันวาคม 2558

ในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นวิศวกรของแผนก จัดทำเอกสารWI- WORK INSTRUCTION ของแผนกพ่นสี วิเคราะห์แก้ไขปัญหา รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหางานของ PROCESS LINE การผลิตชิ้นงานด้วยกระแสไฟฟ้า EDP และประสานงานกับแผนกอื่นๆ ทั้งยังมีส่วนช่วยในหลายๆ กิจกรรมในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม SPROT DAYS, SAFETY YEAR ของบริษัท เป็นต้น

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 Electro deposition Paint [1]

วิทยาการใหม่ด้านการชุบสีด้วยไฟฟ้านี้เพิ่งได้รับการคิดค้น วิจัยเพื่อนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมทั่วโลกประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ทางตอนเหนือของอเมริกา ซึ่งรถยนต์ในแถบภูมิภาคนี้ ต้องเผชิญปัญหา Corrosion อย่างหนัก เนื่องจากการใช้เกลือโรยตามถนนหนทางเพื่อละลายหิมะ ในบริเวณซึ่งมีอากาศหนาวจัดวิธีการชุบสีด้วยไฟฟ้านี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนในประเทศไทย ได้นำวิทยาการนี้มาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยบริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น ขบวนการใหม่นี้ได้รับการขนานนามต่างๆ กัน เช่น Electrophoresis, E-coat, Electrocoating แต่ชื่อที่นิยมกันคือ Electroplating ส่วนในเมืองไทยนิยมเรียก คือ ED paint, (Electrodeposition Paint) ลักษณะดีเด่นหรือจุดประสงค์ใหญ่ของสี ED

1. นางสาววิมลธนี พันธุ์วัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. นายธนัท คุณฉนวน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพ่นสี บริษัท ไตชิน จำกัด
3. ดร.ชัยภพ ศิริวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คือ ความสามารถในการป้องกันการสึกกร่อนภายใน (Inherent corrosion resistance) และความสามารถในการจับผิว Substrate ได้ทั่วทุกส่วนสม่ำเสมอ หน้าที่ที่สำคัญของสีอีดีพี คือ ชุบเพื่อป้องกันสนิมป้องกันการสึกกร่อน

ส่วนประกอบของสารเคลือบสี

- RESIN (เรซิน) : ทำหน้าที่ยึดเกาะผิวชิ้นงานและ Pigment
- Pigment (เม็ดสี) : เม็ดสี
- Acid (กรด) : ตัวทำละลายให้ pigment กับ Resin ละลายน้ำได้
- Solvent (ตัวทำละลาย) : สารปรุงแต่งเฉพาะตามสมบัติที่ต้องการ
- DIW (น้ำดีไอ) : น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากประจุ
- Additive (สารปรุงแต่ง) : สารเคมีที่ใส่เข้าไปเพื่อปรุงแต่งสี


ข้อดีของสีอีดีพี EDP

ตารางที่ 1 แสดงข้อดีของสีอีดีพี (Electro deposition Paint)

เศรษฐศาสตร์	• สามารถควบคุมการทำงานได้โดยอัตโนมัติ • มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่า 95% (โดยสูญเสียสีส่วนเกินน้อยมาก)
คุณสมบัติของสี	• มีคุณสมบัติในการกันสนิมที่ดีมาก
คุณสมบัติในการใช้งาน	• สามารถเคลือบสลับชิ้นงานที่มีรูปร่างได้อย่างสม่ำเสมอ • สามารถควบคุมความหนาฟิล์มได้ง่าย • ไม่เกิดปัญหาในการฟุ้งกระจายของละอองสี เพราะทำงานในระบบปิด
ความปลอดภัย	• เป็นสีที่ละลายในน้ำและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งไม่ว่าไฟ


2.2 หลักการแยกไอออนออกจากน้ำ โดยวิธี Continuous Electrodeionization (CEDI) [2]

ระบบนี้มีเยื่อเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนลบ และไอออนบวก (anion and cation permeate ion exchange membrane) และมีเรซินบรรจุอยู่ระหว่างเยื่อเมมเบรน วางเรียงซ้อนสลับกันเหมือนกับการแยกกันเป็นห้องๆ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1 ในระบบจะสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองข้างของแผ่นอะโนด และคาโทด โดยไอออนจะเคลื่อนไปยังขั้วไฟฟ้าตรงข้าม และเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนลบ จะยอมให้ไอออนบวกเท่านั้นที่ผ่านได้ ส่วนเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนบวกก็จะยอมให้ไอออนบวกเท่านั้นที่ผ่านได้ โดยมีเรซินเป็นตัวเพิ่มแรงดูดเพื่อให้สามารถจับไอออนต่างๆ ได้ดีขึ้น ในที่สุดไอออนบวกและไอออนลบที่ปนเปื้อนมากับน้ำก็จะถูกแยกไปรวมอยู่ในส่วนของห้องที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการปล่อยน้ำออกมาบางส่วนตลอดเวลาเพื่อรักษาสภาพความเข้มข้นให้คงที่ และส่วนที่เป็นน้ำที่สะอาดก็จะแยกนำมาใช้แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 2

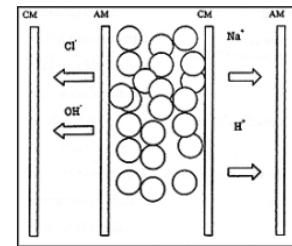

CM Cation permeable ion exchange Membrane
AM Anion permeable ion exchange membrane


รูปที่ 1 แสดงระบบ Continuous electrodeionization (CEDI)

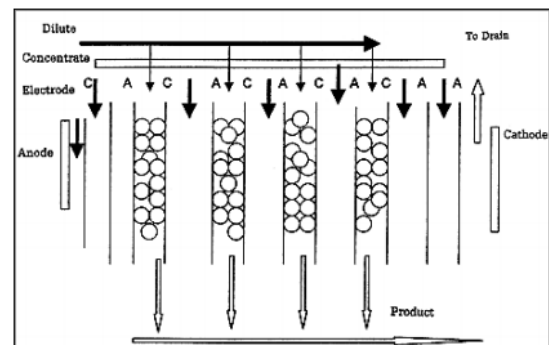

รูปที่ 2 แสดงการไหลของน้ำในระบบ CEDI

2.3 อัลตราฟิลเตรชัน

อัลตราฟิลเตรชัน (ultra filtration) คือการกรองโดยใช้เยื่อบาง (membrane filtration) และใช้แรงดันให้ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านเยื่อบางที่มีขนาดของรูเปิด (pore size) ระหว่าง 1 นาโนเมตร (nm) ถึง 100 นาโนเมตร ใช้สำหรับกรองอนุภาคที่มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 300 ถึง 500,000 ดาลตัน (Dalton) เช่น โปรตีน (protein) เอนไซม์ (enzyme) สตาร์ช (starch) เซลล์ของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ออกจากน้ำและสารโมเลกุลเล็กอื่นๆ

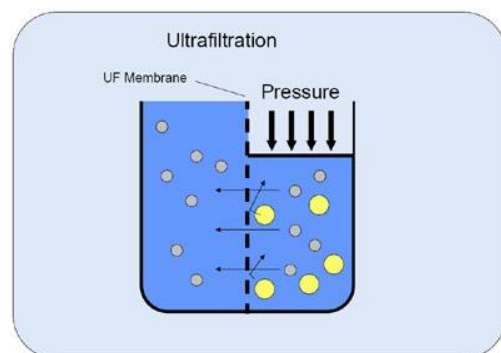

รูปที่ 3 แสดงการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน

อัลตราฟิลเตรชันมีหลักการคล้ายออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) แตกต่างที่ใช้กรองอนุภาคที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า และใช้แรงดันต่ำกว่า ออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis)

3. วิธีการดำเนินโครงการ

3.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนชิ้นงานที่ผลิตและของเสียที่เกิดขึ้นแยกเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พบว่า บริษัทฯ มีการผลิตชิ้นงานทั้งสิ้น 691,035 ชิ้น และมีจำนวนงานเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าทั้งหมด 200,557 ชิ้น ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

เดือน	จำนวนการผลิต (ชิ้น)	จำนวนของเสีย (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์ (%)
สิงหาคม	267,894	75,332	28.12%
กันยายน	238,724	69,470	29.01%
ตุลาคม	184,417	55,755	30.23%
เฉลี่ย	230,345	66,780	29.12%

3.2 ศึกษาข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า


ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบด้วยระบบไฟฟ้า จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าของเสียที่เกิดขึ้นมามี 4 ลักษณะ ได้แก่ กระบ, คราบสี, คราบน้ำ และหลุม คิดเป็น 4.56%, 4.33%, 4.23% และ 4.07% ตามลำดับของปริมาณการผลิตทั้งหมด จึงเห็นว่าควรนำมาดำเนินการแก้ไข

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลของเสียจากกระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้าเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

รายละเอียดงาน		จำนวนการผลิต (ชิ้น)				เปอร์เซ็นต์ของเสีย
		เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน	เดือนตุลาคม	รวม	
การผลิตทั้งหมด		267,894	238,724	184,417	691,035	-
งานดี		192,562	169,470	128,662	490,694	-
งานเสีย		75,332	69,254	55,755	200,341	-
เปอร์เซ็นต์งานเสีย		28.12%	29.01%	30.23%	28.99%	-
สาเหตุการเกิดของเสีย (Defect Cause)	1. กระบ	12,652	10,210	8,640	31,502	4.56%
	2. ถลอก	8,850	6,884	5,733	21,467	3.11%
	3. เม็ดสี	7,265	6,920	5,650	19,835	2.87%
	4. เม็ดฝุ่น	7,584	7,260	5,994	20,838	3.02%
	5. โยขน	3,524	4,522	4,827	12,873	1.86%
	6. ผิวไม่เรียบ	0	0	0	0	0.00%
	7. สีบาง	3,280	2,503	800	6,583	0.95%
	8. คราบสี	11,460	10,378	8,061	29,899	4.33%
	9. คราบน้ำ	10,476	10,614	8,110	29,200	4.23%
	10. หลุม	10,241	9,963	7,940	28,144	4.07%

3.3 เสนอแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุง

การใช้เครื่องมือและวิธีทางสถิติมาช่วยวิเคราะห์เพื่อให้ได้ซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในขั้นตอนการระดมสมองนั้นจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น โดยผู้ที่แสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นหัวหน้างาน วิศวกร และผู้ชำนาญการปฏิบัติงาน สุดท้ายจะนำความคิดมาจัดหมวดหมู่ด้วยแผนภาพสาเหตุและผล หรือผังก้างปลา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของปัญหาที่ต้องศึกษา

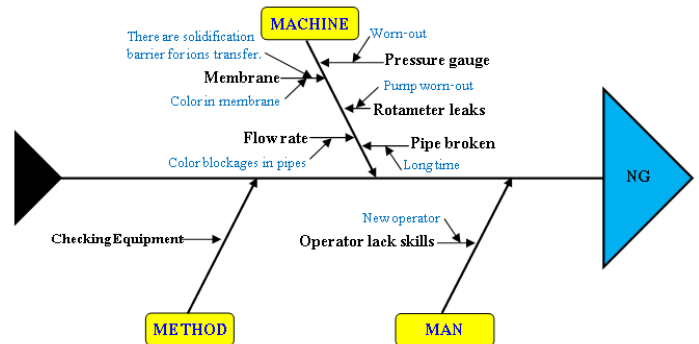

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงสาเหตุและผล ปัญหา NG ของบริษัท ไตชิน จำกัด

จากรูปที่ 4 แผนภาพแสดงสาเหตุและผล ปัญหา NG ของบริษัท ไตชิน จำกัด โดยวิเคราะห์ตามกระบวนการผลิต 4M คือ กระบวนการ Man, Material, Method, Machine ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย สรุปได้ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดของเสียคราบสี คราบน้ำ หลุม และกระบ,ขึ้นในกระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า คือขาดมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และอุปกรณ์บางส่วนมีการชำรุด จึงได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขดังนี้

3.3.1 ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่

3.3.2 ควรมีวาระการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

3.4 ดำเนินงานและปรับปรุงการแก้ไข

3.4.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

3.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดใหม่ ประกอบด้วย

- การเปลี่ยน Pressure guage ที่ไม่สามารถอ่านค่าได้
- การเปลี่ยน Rotameter ที่รั่วซึม ไม่สามารถอ่านค่าได้
- การเปลี่ยน ท่อทางเข้า UF Tank
- การเปลี่ยนท่อที่มีการอุดตันของสีและท่อที่ติดสีล้างไม่ออก
- การเปลี่ยน Membrane แลกเปลี่ยนประจุในบ่อ EDP


4. ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 แสดงภาพก่อนและหลังการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเปลี่ยนอุปกรณ์

หัวข้อ	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
บ่อ EDP (สีอุตสาหกรรม)		
ท่อทางเข้า Tank UF (ชำรุด)		
ท่อต่างๆ (สีเคลือบล้างไม่ออก)		
Rotameter (รั่วซึม)		

ตารางที่ 4.1 แสดงภาพก่อนและหลังการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเปลี่ยนอุปกรณ์ (ต่อ)

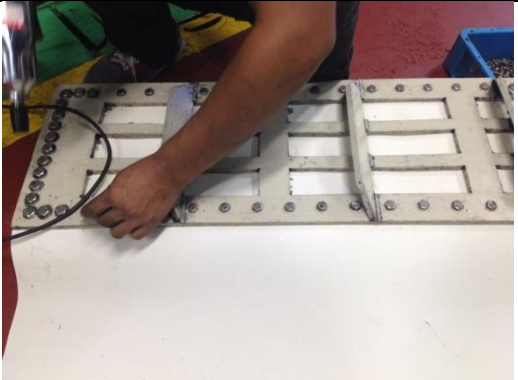หัวข้อ	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
Membrane บ่อ EDP (ไม่สามารถถ่ายโอนประจุได้)		
Pressure gauge (เสีย)		

หลังจากการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเก็บข้อมูลปริมาณของเสียของระบบขุบสีด้วยระบบไฟฟ้า โดยเก็บข้อมูลจากการตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์อีกครั้ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการปรับปรุง ซึ่งได้ข้อมูลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลของเสียจากกระบวนการขุบสีด้วยระบบไฟฟ้าวันที่ 15-27 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดงาน	จำนวนการผลิต (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์ของเสีย
การผลิตทั้งหมด	85,561	-
งานดี	84,748	-
งานเสีย	813	-
เปอร์เซ็นต์งานเสีย	0.95%	-
สาเหตุการเกิดของเสีย (Defect Cause)	1. กระทบ	220
	2. ถลอก	65
	3. เม็ดสี	34
	4. เม็ดฝุ่น	42
	5. โยขน	27
	6. ผิวไม่เรียบ	0
	7. สีบาง	18
	8. คราบสี	125
	9. คราบน้ำ	148
	10. สีลอก	134

4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้มีการเก็บข้อมูลหลังการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรดังที่แสดงในตารางที่ 5 ได้ทำการสรุปผลรวม และนำมาเปรียบเทียบกับก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ตารางที่ 6 แสดงชิ้นงานที่ทำการขุบสีทั้งหมดและปริมาณของเสีย

วิธีการ	ชิ้นงานที่ขุบสี (ชิ้น)	ปริมาณของเสีย (ชิ้น)	เปอร์เซ็นต์ (%)
ก่อนการปรับปรุง	230,345	66,780	29.12%
หลังการปรับปรุง	85,561	813	0.95%

4.3 สรุปผลการดำเนินงาน

4.3.1 สรุปผลการดำเนินงาน

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการขุบสีด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งทางผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการผลิต โดยใช้ผังก้างปลาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ จากนั้น ทำการแก้ปัญหาตามขั้นตอนเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียจาก 29.12% เหลือ 0.95% ซึ่งปริมาณของเสียที่ลดลง คิดเป็น 96.57%

ในการทำโครงการใช้งบประมาณทั้งหมด 213,893 บาท เมื่อคิดระยะคืนทุนในการใช้สารเคมีที่ต้องเติมเพิ่มเข้าไปเป็นสองเท่าเมื่อระบบมีปัญหา นั้น ค่าสารเคมีที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 27,239.80 บาท/เดือน ซึ่งมี

ระยะคืนทุน 7.85 เดือน และเมื่อคิดภาพรวมกับจำนวนของเสียที่ลดลงถึง 28% นั้นแสดงว่าระยะคืนทุนในการทำโครงการครั้งนี้ ต่ำกว่า 7 เดือน

4.3.2 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสาเหตุที่ทำให้กระบวนการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้าเกิดปัญหาลายเสีย ซึ่งพบว่าเครื่องจักรบางจุดไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานที่ทำการผลิตได้ นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ จึงจำเป็นต้องวางวาระการตรวจสอบ และทำความสะอาด เพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

5. กิตติกรรมประกาศ

รายงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จได้ด้วย ความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่านซึ่งไม่อาจจะนามากล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งมีพระคุณท่านแรกที่คุณศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณคือ คุณธนัท คุณณวน หัวหน้าแผนก Painting บริษัท ไคชิน จำกัด ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำและสอนงานระหว่างการทำงานด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานฉบับนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดท่านที่สอง คือคุณอมร เทพไกร ผู้จัดการแผนก Painting ที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงภูมิ มากความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ดร.ชัยภพ ศิริวรรณกุล ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาให้คำแนะนำในเชิงทฤษฎีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์อวยชัย บำรุงชูเกียรติ และ ดร.พรประภา โบล ผู้แนะนำในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน และขอขอบพระคุณคุณณรินทร์ ลีโกลมชัย ประธานบริษัทที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการที่เอื้อต่อการค้นคว้า

ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้บุคลากรบริษัท ไคชิน จำกัดทุกท่านที่ได้ฝึกสอน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนในการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม

เอกสารอ้างอิง

- [1] วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์. (2557). การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ : กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- [2] จำนง หนูทิม. (2554). การลดของเสียจากกระบวนการผลิตอลูมิเนียมเคลือบสี. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ประวัติผู้เขียนบทความ



ชื่อ	นางสาววิมลณี พันธุ์วัฒน์
รหัส	115510471065-3
ภาควิชา	ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ
ที่อยู่	805/14 ถนนเทศบาล 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
เบอร์โทรศัพท์	086-5267554
E-mail	chaame-r@hotmail.com